

PASSO A PASSO

SUBLIRESIN



01

Realizar a limpeza do material utilizando o solvente de limpeza Fremplast (vinílico ou convencional), para remoção de resíduos da superfície da borracha.



02

Preparar o Sublresin utilizando uma balança de precisão para pesagem da mistura. A cada 100g de Sublresin (brilho ou fosco) utilizar 15g de catalizador RPS Fremplast.



03

Utilizar um rolinho de espuma de lã ou pincel e aplicar uma camada uniforme espalhando por toda área a mistura preparada (sublresin + catalizador).



04

Após aplicação aguardar no mínimo 16 horas para secagem do produto.



05

Utilizar uma prensa térmica com temperatura entre 180°C a 200°C com tempo de 18 a 20 segundos e pressão de 60 libras para realizar a transferência.



06

Retirar a impressão após a prensagem e o processo estará pronto.